

PCE-CS 3000N / PCE-CS 5000N Balanza de grúa digital de alta resolución



Instrucciones de uso

1. Guía de seguridad	3
2. Características	3
3. Especificaciones	2
4. Capacidad ²	
5. Dimensiones y peso	4
6. Pantalla y teclas	5
Teckas de la balanza	5
Teclas del control remoto	
Indicadores	
Mensaje	7
7. Operaciones	8
Encender/Apagar	
Cero	
Activar tara/Desactivar tara	
Bloquear/Desbloquear	
Acumular	
Vista	9
Borrar último pesaje	
Borrar todos los pesajes10	
Seleccioanr unidad	
8. Configuración del usuario10)
Ajustar apagado automático10	0
Brillo de pantalla12	
Ajustar el tiempo del modo de reposo12	
9. Mantenimiento de la batería12	
10. Solucionar problemas1	
11. Procedimientos de descarga10	
Por favor lea este manual con atención antes de utilizar este aparato. Versión:	

1. Guía de seguridad

Para un buen rendimiento y una medición precisa, sea cuidadoso con la operación y con el mantenimiento diario del aparato.

- (i) NO sobrecargue la balanza. Esto podría dañar la célula de carga y anular la garantía.
- (i) NO deje una carga suspendida de la balanza durante mucho tiempo. Esto podrá hacer que la precisión de la balanza disminuya y que se acorte el tiempo de vida útil de la célula de carga.
- (i) Inspeccione el grillete y el gancho antes de utilizarlos. Compruebe los tornillos, las horquillas y los clips de manera regular.
- (i) Compruebe la batería con frecuencia. Cuando la batería se queda sin energía, cárguela con su adaptador correspondiente.
- (i) Gire siempre la carga en lugar de la balanza si es necesario.
- (i) NO utilice la balanza bajo una tormenta o bajo la lluvia.
- (i) Colgar la batería en un estante de una habitación seca y bien ventilada. NO coloque la balanza en el suelo directamente.
- (i) NO intente reparar usted mismo la balanza. Contacte con su representante local.

2. Características

Esta balanza es la combinación de un diseño sólido y mecánico probado con los componentes electrónicos más avanzados de hoy

en día para proporcionarle una serie de características excelentes. Es versátil, fiable, preciso y fácil de utilizar.

- ☑ Calidad magnífica. Estrictamente de acuerdo con los estándares nacionales OIML R76, la norma china GB/T11883-2002 y las directivas europeas CE.
- Gran seguridad. Carcasa de aluminio de fundición, grillete y gancho firmes, dedicados al pesaje de la célula de carga para una instalación de seguridad.
- Alta fiabilidad. Tecnología de última generación, circuito de calidad integrada para un alto rendimiento y una estabilidad a largo plazo.
- Amplia aplicabilidad. Popular y aplicable en almacenamiento, sector textil, industria metalúrgica, etc.
- Fácil de usar. Control remoto infrarrojo, fácil de usar en la balanza o a distancia.
- Función completa. Interruptor de resolución, conversión de la unidad, apagado automático, nivel de la batería, etc.

3. Especificaciones

Clase de precisión	China GB/T 11883-2002 Clase III	
Clase de precision	Equivalente a OIML R76	
Rango de tara	100% F.S.	
Rango de cero	4% F.S.	
Tiempo de	410 -	
estabilidad	≤10s.	
Sobrecarga	100% F.S. + 9e	
Carga de	150% F.S.	

Página 2 de 12


Balanza de grúa digital de alta resolución Manual de usuario

seguridad		
Carga máxima	400% F.S.	
Batería	Batería recargable de plomo ácido de 6V/4.0Ah	
Company down	100~220VAC 50/60Hz de entrada	
Cargador	7.2VDC/1000mA de salida	
Pantalla	Módulo LED 35mm (1.4 pulgadas)	
Temperatura	-10°C ~ +40°C	
Operacional		
Humedad	20°C ≤90%	
operacional		

4. Capacidad

Modal	Cap. máx.	Cap. min.	Res.	División
PCE-CS	2.0001.~	201.~	1lea	2 000
3000N	3,000kg	20kg	1kg	3,000
PCE-CS	F 0001	401	21	2.500
5000N	5,000kg	40kg	2kg	2,500

5. Dimensiones y peso

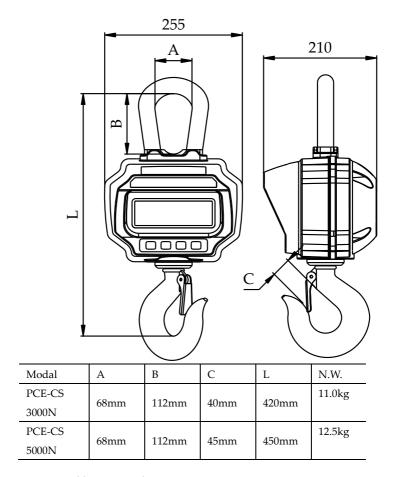

6. Pantalla y teclas

Teclas de la balanza

_			
_	Tecla	Nombre	Función
	G	0-106	Pulsar 1s para encender/apagar la balanza.
	OWOFF	On/Off	Volver al modo de pesaje.
•	-0	7	Cero manual.
	ZERO	Zero	Aumentar el dígito que parpadea.
-	₽Т +	Т	Activar / desactivar la tara.
	TARE	Tare	Desplazarse al dígito de la derecha.
-	6	TT.11	Bloquear / Desbloquear la lectura.
	HOLD	Hold	Confirmar.

Teclas del control remoto

Tecla	Nombre	Función	
	Zero	La misma que ZERO.	
	Tare	La misma que TARE.	
	Hold	La misma que holb.	
	Acc.	Acumular peso.	
	Acc.	Disminuir el dígito que parpadea.	
		Borrar el último pesaje.	
	Del. Borrar todos los pesajes.		
,		Desplazarse al dígito de la izquierda.	
	F1	Vista.	
PI	F1	Entrada del punto decimal.	
O P2	F2	Seleccionar la unidad.	
	Off	Pulsar 1s para apagar.	
٣	Off	Volver al modo de pesaje.	
	2nd	2ª función.	

Página 6 de 12

Indicadores

LED	Nombre	Nota	
STB.	Stable	Iluminado cuando el peso es estable	
ZERO	Zero	Iluminado cuando el peso es cero	
TARE	Tared	Iluminado cuando la balanza está tarada	
HOLD	Hold	Iluminado cuando la balanza está bloqueada	
lb	lb	Iluminado cuando la unidad es lb	
kg	kg	Iluminado cuando la unidad es kg	

Mensaje

Mensaje	Significa	Note
		Detectar peso
?		En el modo inactivo
Satur	SETUP	Menú de ajuste de
Setup	SETOI	usuario
Bat??	BATtery	Porcentaje de vida de la
Dat!!	DATTELY	batería
P0000	Password	En el modo de contraseña
end	END	Guardar y salir
off	OFF	Apagar
over	OVERload	Sobrecarga
2nd	2ND	2ª función
err	ERRor	Operación inválida
acc	ACCumulate	Peso acumulado
del	DELete	Borrar último peso
Clr	CLeaR	Borrar todos los pesos

7. Operaciones

Encender / Apagar

- Pulse durante 1s para encender la balanza. La balanza realiza la inicialización y la prueba de encendido, ***** se muestra dos veces, después se muestra la capacidad |5000, el porcentaje de vida de la batería bat90, la detección del peso ----- y después el cero automático.
- Para la información sobre el cero automático, consulte la configuración de la balanza en el manual técnico.
- Pulse o durante 1s para apagar la balanza. Se muestra el porcentaje de vida de la batería bat90, el mensaje de apagado off y después se corta la alimentación.

Cero

- Pulse Pulse para poner a cero la balanza. Pulse encenderá.
- (i) Si la carga está en movimiento, tarada o fuera del rango manual de cero, se muestra |err|.
- Para más información sobre el rango de cero manual, consulte la configuración de la balanza en el manual técnico.

Activar / Desactivar la tara


- En el modo bruto, pulse TARE o para tarar la balanza. Se encenderá en indicador TARE.
- (i) Si la carga está en movimiento, es negativa o está fuera del rango de tara, se muestra el indicador |err|.
- La tara reducirá el rango de sobrecarga aparente de la balanza.

	Por ejemplo, si una balanza de 5000*2kg tiene un contenedor de
	1000 kg como tara, la balanza se sobrecargará con un nuevo
	peso de 4018kg (5000 – 1000 + las 9 divisiones adicionales).
$ \sqrt{} $	En el modo neto, pulse TARE O D para desactivar la tara. El
	indicador TARE se desactivará.
_	Bloquear / Desbloquear
_	
$\overline{\mathbf{V}}$	Pulse o para bloquear la pantalla, el indicador HOLD se
.7	encenderá.
$\overline{\mathbf{V}}$	Pulse o para desbloquear la pantalla, el indicador
	HOLD se apagará.
	Acumular
$\overline{\mathbf{V}}$	Pulse para acumular el peso actual.
	Se muestra acc , que indica que el peso se acumula. La balanza
	utiliza el peso de pantalla, por eso el peso bruto o neto se añade
	al mismo acumulador.
①	Si la carga está en movimiento, es negativa o no vuelve a cero
	antes, se muestra el indicador err .
_	Vista
<u>~</u>	Pulse para acceder al modo vista.
	La pantalla parpadea el peso acumulado.
$\overline{\mathbf{V}}$	Pulse Rule o para ver los 5 dígitos superiores o los 5
.7	inferiores.
$\overline{\mathbf{V}}$	Pulse $\begin{bmatrix} 0 \\ \text{owoff} \end{bmatrix}$ o $\begin{bmatrix} 0 \\ \text{o} \end{bmatrix}$ para salir del modo vista.
	Borrar el último peso
$\overline{\mathbf{V}}$	Pulse para borrar el último peso acumulado.
	— 1

	Se muestra del que indica el último peso acumulado se ha
	borrado. La función borrar solo borra el último peso.
①	Si se ha borrado el último peso acumulado, se muestra el
	indicador err .
_	Rower to doe los nocos
_	Borrar todos los pesos
\checkmark	Pulse primero y después para borrar todos los pesos
	acumulados.
	Se muestra $ clr $ que indica que se han borrado todos los pesos.
	Seleccionar la unidad
\checkmark	Pulse $\stackrel{\bigcirc}{\ }$ para seleccionar la unidad entre kg, lb y unidad de
	usuario.
	Cuando la unidad es kg, se muestra kg en el LED. Cuando la
	unidad es lb, se muestra lb en el LED. Cuando la unidad es la
	unidad de usuario, kg y lb se apagarán las dos del LED.
	Para más información sobre la unidad de usuario, consulte la
	configuración de la balanza en el Manual técnico.
0	C (° - · · · · - · · · · · · · · · · · · ·
8. (Configuración de usuario
V	Pulse primero y después pulse o para acceder al
	menú de configuración de usuario. Se muestra el indicador
	setup.
	5
	Tiempo de apagado automático
$\overline{\mathbf{V}}$	Pulse o para acceder al tiempo de apagado
	automático. Se muestra off??
\checkmark	Pulse ZERO o y para cambiar el valor del tiempo.
	<u> </u>

Balanza de grúa digital de alta resolución Manual de usuario

₽	El apagado automático se puede ajustar a: 0(desactivado),
	5(5min), 10(10min), 15(15min), 30(30min), 60(60min). Está
	desactivado por defecto.
	Esta función de apagado automático maximiza la vida de la
	batería evitando que el aparato permanezca encendido debido a
	los descuidos de la gente cuando no esté siendo utilizado. El
	temporizador de apagado comienza la cuenta atrás cuando no
	se realiza ninguna acción o la carga es estable. Cuando se pulsa
	cualquier tecla o se mueve la carga el reloj reinicia la cuenta
	atrás.

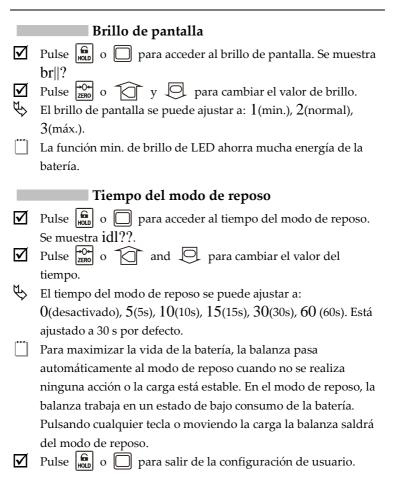

9. Mantenimiento de la batería

Para maximizar la vida de la batería, por favor tenga en cuenta la siguiente guía de mantenimiento de la batería.

- (i) Esta balanza está alimentada por una batería recargable de plomo ácido 6V4.0Ah.
- (i) La batería está fijada de manera permanente en su compartimento.
- (i) Dependiendo del LED brillo y del ajuste del modo de reposo, la batería funciona de 60 horas a 200 horas.
- Para preservar la vida de la batería, active el modo de apagado automático y el modo de reposo y el nivel mínimo del brillo del LED.
- (i) El tiempo de carga para una batería completamente descargada es de aproximadamente 12 horas.
- Para obtener una duración máxima de funcionamiento, la batería debería guardarse entre -20°C(-4°F) y +50°C(122°F). Las baterías almacenadas deberían recargarse cada tres meses.
- Durante la carga, el LED verde indica que está completamente cargada, el rojo indica que la carga está en proceso.

10. Solución de problemas

Los problemas sencillos se pueden resolver con las soluciones que se explican más abajo. Si el problema todavía persiste, contacte con su representante local.

Síntoma	Causa posible	Solución sugerida
No se enciende	Batería descargada o	Compruebe la batería y la
ni se apaga	defectuosa	carga
cuando se	Tecla On/Off	Pulse más fuerte y

pulsa la tecla On/Off	defectuosa	mantenga la tecla pulsada durante 2s
	Cable de alimentación defectuoso	Abra el panel frontal, compruebe el cable de alimentación
	Placa base defectuosa	Contactar representante
La pantalla parpadea	Batería descargada	Cargar la batería
No se realiza	La balanza está	Reconectar el cable de
ninguna acción	perturbada	alimentación
cuando se pulsa alguna tecla	Tecla defectuosa	Contactar representante
La lectura del	Carga en movimiento	Mantener la carga estable
	Anti-movimiento	Cambiar el nivel
	débil	anti-movimiento
peso no es	Célula de carga o	Secar la célula de carga o
estable	placa base húmeda	la placa base
	Placa base defectuosa	Contactar representante
T . 1 1 1	Batería descargada	Cargar la batería
La lectura del peso no está a cero cuando	Célula de carga estresada durante demasiado tiempo	Colgar la balanza cuando la guarde
no hay carga	Batería descargada	Cargar la batería
Error muy grande en la lectura del	La balanza no está puesta a cero antes de aplicar la carga	Cero manual de la balanza antes de cargarla
peso	Unidad incorrecta	Seleccionar la unidad


Página 14 de 12

Balanza de grúa digital de alta resolución Manual de usuario


		correcta
	La balanza requiere una calibración	Calibrar balanza
	Célula de carga o placa base defectuosa	Contactar representante
La batería no se puede	Placa de carga defectuosa	Contactar representante
recargar	Batería defectuosa	Contactar representante
Distancia corta del control remoto	Batería defectuosa o descargada del control remoto	Cambiar las baterías del mando a distancia

11. Procesos de carga


¡NO sujete un interfaz de gran tamaño!

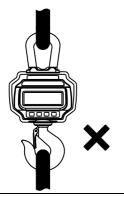

¡NO cuelgue varios soportes para colgar los elementos al mismo tiempo!

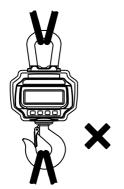

¡NO gire o tire de la balanza cargada o directamente del gancho!



Utilice el hardware que crea uniones de un solo punto.



Página 16 de 12

En esta dirección encontrarán una visión de la técnica de medición:

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/instrumentos-medida.htm

En esta dirección encontrarán un listado de los medidores:

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm

En esta dirección encontrarán un listado de los sistemas de regulación y control:

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm

En esta dirección encontrarán un listado de las balanzas:

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm

En esta dirección encontrarán un listado de los instrumentos de laboratorio:

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/equipos-laboratorio.htm

ATENCIÓN: "Este equipo no dispone de protección ATEX, por lo que no debe ser usado en atmósferas potencialmente explosivas (polvo, gases inflamables)."

Puede entregarnos el aparato para que nosotros nos deshagamos del mismo correctamente. Podremos reutilizarlo o entregarlo a una empresa de reciclaje cumpliendo así con la normativa vigente.

R.A.E.E. - Nº 001932

